

Transporte

- Conferir o carregamento da carga;
- A cada 200 Km, conferir a carga e apertar as cordas.

Recebimento

- Conferir a carga;
- Descarregue a carga somente com empilhadeira apropriada, com prolongador de largura de garfo de 3.000mm e proteção sobre o mesmo;
- Não descarregue as TELHAS ou PAINÉIS sob chuva. TELHAS ou PAINÉIS armazenadas molhadas sofrem corrosão;
- As TELHAS ou PAINÉIS devem ser manuseadas com cuidado, evitando-se o atrito e o choque durante a descarga;
- As TELHAS ou PAINÉIS devem ser levantadas totalmente antes de serem transportadas, evitando puxar e arrastar sobre o outro;
- Para o descarregamento manual das TELHAS ou PAINÉIS, utilizar o mesmo número de homens sobre o caminhão e no solo;
- O descarregamento deve ser feito, preferencialmente, por empilhadeira, observando-se o tamanho e o distanciamento entre os garfos;
- Não transitar sobre as TELHAS com filme de TYVEK[®], evitando possíveis deformações na face inferior;
- **A FERMAT não se responsabiliza por danos nas TELHAS ou PAINÉIS que ocorram durante a descarga.**

Armazenagem

- As TELHAS ou PAINÉIS devem ser armazenadas em lugar seco e ventilado, protegidas da ação das chuvas;
- A maneira correta de fazer o empilhamento das TELHAS ou PAINÉIS é colocando-se calços de EPS ou madeira sob as ISOTELHAS e amarrá-las;
- Quando as mesmas estiverem sujeita à ação de chuvas, deverão ser armazenadas sobre um estrado inclinado e cobertas com lona branca de boa qualidade (tipo para silagem), devendo-se inspecionar freqüentemente as condições da mesma (verificar se existem furos);
- A altura máxima de empilhamento deve ser de 2,0 metros;
- Não transitar sobre as TELHAS ou PAINÉIS empilhados;
- **A FERMAT não se responsabiliza por má estocagem de produtos, mesmo quando estes chegarem molhados.**

Manuseio

- Transportar sempre as TELHAS com a face trapezoidal voltada para baixo;
- As TELHAS ou PAINÉIS devem ser suspensos individualmente até o telhado;
- Não arraste as TELHAS ou PAINÉIS sobre o chão, terças, longarinas, etc;
- O manuseio das TELHAS ou PAINÉIS deve ser realizado utilizando-se os EPI's adequados (luvas e botas de segurança);
- Para manusear as TELHAS ou PAINÉIS menores que 6m, utilizar 4 homens. Para as maiores que 6m, utilizar de 6 a 8 homens;
- Para manuseio com guincho, as TELHAS ou PAINÉIS deverão ser apoiadas sobre um tablado de madeira ou metálico, tomando-se o cuidado para a cinta do guincho não encostar na lateral do produto.
- **A FERMAT não se responsabiliza pelo manuseio incorreto dos produtos.**

Dicas de Montagem

- A emenda transversal da TELHA ISOTÉRMICA deverá ficar no centro da terça e a largura mínima da terça deverá ser de 100mm;
- O transpasse transversal entre as TELHAS ISOTÉRMICAS deverá ser, no mínimo, de 250mm;
- Para fazer o transpasse transversal das TELHAS ISOTÉRMICAS, deve-se cortar a camada de isolante na obra, conforme dimensão especificada;
- A sobreposição longitudinal das TELHAS ISOTÉRMICAS deverá estar no mesmo sentido dos ventos predominantes do local de instalação;
- Nas sobreposições transversais e longitudinais das TELHAS ISOTÉRMICAS, recomendamos a utilização das fitas Tacky Tape[®] para evitar a entrada de água;
- A inclinação da cobertura é conforme especificação do manual de montagem da TELHA ISOTÉRMICA;
- O beiral máximo lateral e frontal recomendado é de 500mm para TELHA ISOTÉRMICA Aço/Aço e de 300mm para TELHA ISOTÉRMICA Aço/Filme;
- A fixação nas TELHAS ISOTÉRMICAS (parafuso ou gancho) é sempre na onda alta.
- Transitar somente na região dos apoios, colocando-se tábuas ou chapas de madeirite;
- Não montar andaime ou escada apoiada diretamente sobre o telhado. Caso seja necessário deverá ser feita proteção total com tábuas e madeirite na região de montagem;
- Não executar soldagens sobre as TELHAS ISOTÉRMICAS ou PAINÉIS.
Caso seja imprescindível a execução destes serviços, as TELHAS ISOTÉRMICAS ou PAINÉIS deverão estar protegidas com chapas de madeirite, afim de evitar respingos de solda e/ou fagulhas de metal sobre as chapas das telhas. Após estes serviços a cobertura deverá ser lavada (água, sabão neutro e esponja macia);
- Não executar serviços de corte com lixadeiras, serras tico-tico, circulares ou similares sobre a cobertura sem proteções adequadas;
- Não deixar qualquer tipo de material sobre o telhado, pois os mesmos impedem o escoamento das águas pluviais e provocam entupimentos das calhas e tubos de descida;
- Toda a cobertura deverá ser varrida e lavada diariamente no decorrer da montagem;
- No término da montagem a cobertura deverá ser varrida e lavada (água, sabão neutro e esponja macia), verificando calhas e tubos de descida das águas pluviais para evitar o entupimento das mesmas;
- Para que as TELHAS ISOTÉRMICAS não apresentem problemas de vazamento, recomendamos que seja evitado todo e qualquer tipo de trânsito sobre o telhado.
- **A FERMAT não se responsabiliza por vazamentos e/ou corrosão no telhado, provocados pela não observância destas dicas de montagem.**

Observe atentamente todas as recomendações contidas neste manual.
Danos causados por erros de manuseio e armazenagem por parte do cliente não são cobertos pela garantia do produto.

SUA GARANTIA ESTÁ NO CANHOTO DA NOTA FISCAL QUE ACOMPANHA ESTE MANUAL
RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS NO ATO DA DESCARGA COM REGISTRO DE EVIDÊNCIAS MEDIANTE FOTO DA MERCADORIA AINDA NO CAMINHÃO

RECEBI A MERCADORIA COM MANUAL DE RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM E RECONHEÇO AS INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES CONTIDAS.

_____/_____/_____
Data

Nº Nota Fiscal



Nome do responsável (por extenso) / Cargo





O descarregamento deve ser feito preferencialmente por empilhadeira, observando o tamanho e o distanciamento entre os garfos (3000mm).




Para o descarregamento manual das TELHAS ou PAINÉIS, utilizar o mesmo número de homens sobre o caminhão e no solo.

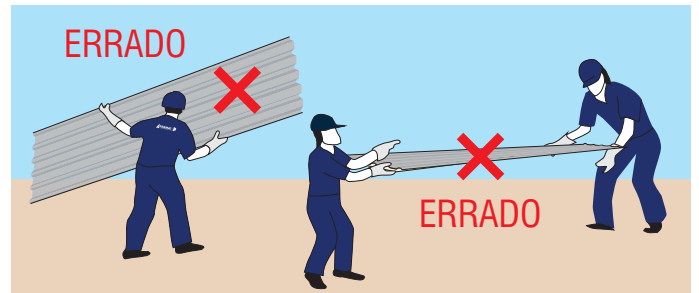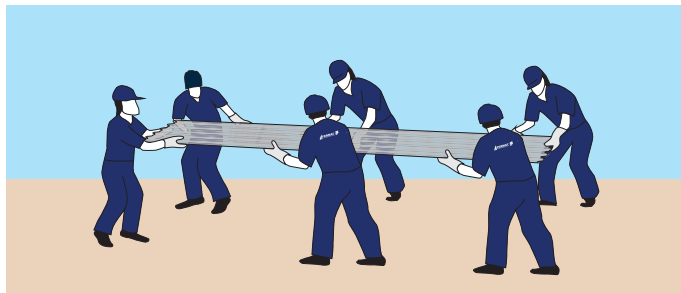


Para descarregar as TELHAS ou PAINÉIS com comprimento menor que 6m, utilizar 4 homens e acima de 6m, utilizar de 6 a 8 homens. Para as TELHAS é imprescindível transportar com a face da onda ou trapezio voltada para baixo.

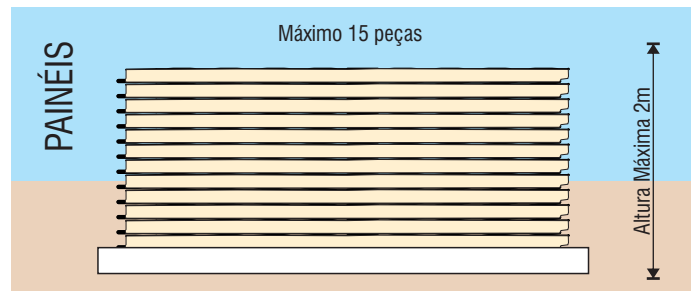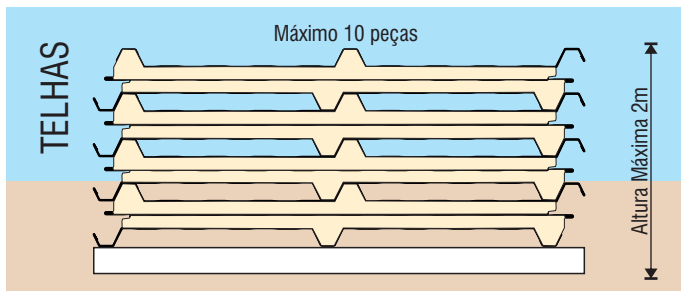

A maneira correta de fazer o empilhamento das TELHAS ou PAINÉIS é colocando-se calços de EPS ou madeira sob os mesmos e amarrá-los. Colocar os calços com espaçamento máximo de 1 m entre eles.

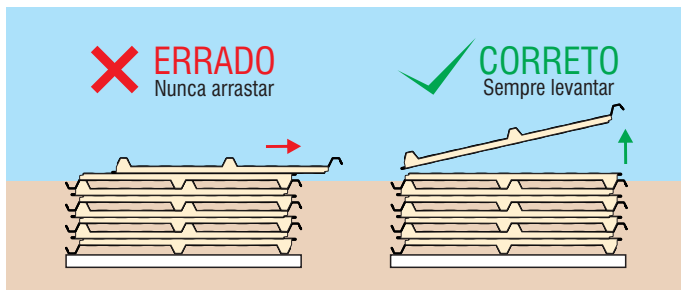

Não arraste as TELHAS ou PAINÉIS sobre o chão, terças, longarinas, etc.

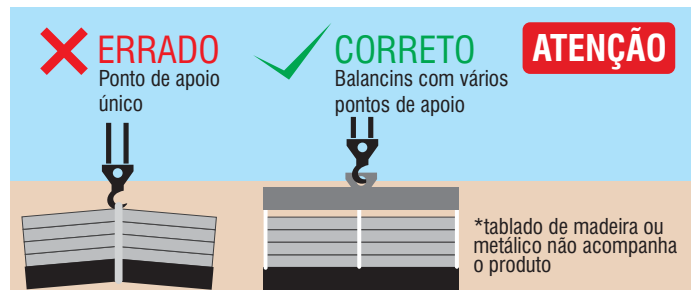

Para manuseio com guincho, as TELHAS ou PAINÉIS devem ser apoiados sobre um tablado de madeira ou metálico tomando-se o cuidado para a cinta do guincho não encostar na lateral do produto.

Reclamações, Avarias e Erros do Pedido, LIGUE: (65) 3665.6107

www.fermat.com.br

CANHOTO DE RECEBIMENTO

SUA GARANTIA ESTÁ NO CANHOTO DA NOTA FISCAL QUE ACOMPANHA ESTE MANUAL
RECLAMAÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS NO ATO DA DESCARGA COM REGISTRO DE EVIDÊNCIAS MEDIANTE FOTO DA MERCADORIA AINDA NO CAMINHÃO